



Spectera

Notas de lançamento do firmware - versão 1.2.5



Índice

1. Visão geral do sistema e requisitos.....	3
2. Versão atual	5
Version 1.2.5.....	5
3. Previous releases.....	7
Version 1.2.4.....	7
Versão 1.2.2.....	8
Versão 1.1.0.....	10
Versão 1.0.2.....	12
Versão 1.0.1.....	13



1. Visão geral do sistema e requisitos

Produtos suportados

- Base Station
- DAD UHF (antena)
- DAD 1G4 (antena)
- SEK UHF (dispositivo móvel)
- SEK 1G4 (dispositivo móvel)
- Spectera WebUI

Requisitos do sistema

Recomendado para Host

- Processador Intel i5 Dual Core/M1 Mac/ou similar
- 16 GB de RAM
- Interface LAN Gigabit
- Windows® 10 ou superior
- Mac OS Big Sonoma ou posterior
- Rede IPv4

Navegadores da web suportados para Spectera WebUI

- Google Chrome: 125 ou posterior
- Microsoft Edge: 125 ou posterior
- Mozilla Firefox: 128 ou posterior
- Apple Safari: 17 ou posterior
- JavaScript deve estar ativado

Instruções de acesso

Para iniciar a WebUI auto-hospedada para o Spectera WebUI:

1. Introduza o seguinte URL no seu browser: <https://deviceIP/specterawebui/>
2. Quando iniciar sessão pela primeira vez, atribua uma palavra-passe ao dispositivo e continue com **Submit**.

i Uma vez que o certificado é desconhecido para o seu browser, é apresentado um aviso de segurança na primeira vez que executar a aplicação. O aviso de segurança depende do navegador utilizado.



3. Dependendo do seu navegador, clique em **Advanced** ou em **Show Details** (Safari) e depois em:

- Microsoft Edge: Continue to localhost (unsafe) (Continuar para localhost (inseguro))
- Google Chrome: Proceed to localhost (unsafe) (Avançar para localhost (inseguro))
- Firefox: Accept the Risk and Continue (Aceitar o risco e continuar)
- Apple Safari: [...] visit this Website -> Visit Website ([...] visitar este website -> Visitar website)
- ou semelhante (outros navegadores)

Atualização do firmware

A atualização do firmware Spectera exige o Spectera WebUI ou o software Sennheiser LinkDesk:

- sennheiser.com/base-station
- sennheiser.com/linkdesk



2. Versão atual

Últimas informações sobre o firmware Spectera e o software WebUI, incluindo descrições detalhadas de recursos, correções de bugs e problemas conhecidos.

Version 1.2.5

Melhorias

Base Station

- Suporte para a renovação automática de licenças emitidas antes de 20 de novembro de 2025.

A renovação da licença será exibida no estado do dispositivo após algum tempo:


Antes da atualização:

The screenshot shows the device status page. It includes sections for Pairing, Firmware, and Firmw. The License section shows "License: SPECTERA LIC (ZONE 01)", "State: Activated", "Code: 533385812086310792", and a yellow-highlighted "LIC renewal date: Feb 4, 2026". Below this, network details are listed: "Link: 1 Gbps", "IP Mode: Auto/mDNS", "IP Address: 10.49.73.25", "Netmask: 255.255.255.192", and "Gateway: 10.49.73.1".

Após a atualização:

The screenshot shows the device status page after the license has been renewed. The "LIC renewal date" field now displays "Refresh before: Jan 1, 2037". All other information remains the same as in the previous screenshot.

i A renovação da licença requer uma conexão direta à Internet com o dispositivo.

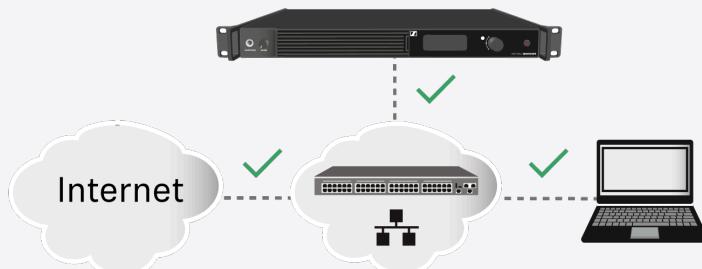



Problemas conhecidos

SEK

- Entrada MIC/Line - ruído pode ocorrer no sinal de áudio quando cabos de instrumentos e microfones têm blindagem insuficiente

Spectera WebUI

- Em determinadas circunstâncias, a função de identificação na interface web continua piscando e não para automaticamente após 10 segundos



3. Previous releases

Informações sobre as versões anteriores do Spectera e Spectera WebUI, incluindo detalhes sobre as funcionalidades incluídas, correções de erros e problemas conhecidos.

Version 1.2.4

i Aviso de ativação de licença

Atenção: Licenças geradas **antes de 20 de novembro de 2025** precisam ser atualizadas usando o processo padrão de ativação **após** o término do período de um ano, devido a um erro na configuração da licença. A licença continua totalmente válida, mas o sistema precisa reconfirmá-la. Licenças geradas **após 20 de novembro de 2025** são perpétuas e não exigem nenhuma ação.

Melhorias

SEK

- Corrigiu uma falha no cache das configurações de volume SEK via Spectera WebUI

DAD

- A estabilidade na atualização do firmware foi melhorada

Spectera WebUI

- Adicionou a «LIC renewal date» à WebUI
- Fornece um aviso 4 semanas antes da atualização necessária

Problemas conhecidos

SEK

- Entrada MIC/Line - ruído pode ocorrer no sinal de áudio quando cabos de instrumentos e microfones têm blindagem insuficiente

Spectera WebUI

- Em determinadas circunstâncias, a função de identificação na interface web continua piscando e não para automaticamente após 10 segundos



Versão 1.2.2



Importante!

Antes de iniciar a atualização, desconecte as antenas do Base Station. Isto garante uma atualização de firmware segura e sem problemas.

Por favor siga estes passos ao instalar o firmware:

- 1. Desconecte fisicamente as antenas do Base Station.**
2. Atualize o Base Station (espere várias reinicializações automáticas).
- 3. Aguarde até que o LED do Base Station permaneça com luz verde fixa,** indicando que a atualização foi concluída.
4. Reconecte as antenas; elas serão atualizadas automaticamente.
5. Atualize os seus dispositivos móveis.
6. Evite interrupções de energia e assegure que as baterias estejam suficientemente carregadas.

Novas funcionalidades

Base Station

- Os modos de ligação de áudio podem estar vazios, enquanto se selecionam as entradas e saídas de áudio (Áudio IO) na WebUI

SEK

- O LED de estado pisca em vermelho quando o estado da bateria está abaixo de 10 %
- Nível de volume In-Ear e estado da bateria são exibidos no ecrã inicial

Spectera WebUI

- Suporte para selecionar Áudio IO sem definir um Modo de Ligação de Áudio primeiro
- O ícone da bateria para o SEK pisca em vermelho quando o estado da bateria está abaixo de 10 %

Melhorias

SEK

- Suporta auscultadores de baixa impedância

Spectera WebUI

- Nível LQI 1 agora é mostrado corretamente quando a saída do link está silenciada



Implementação da Criptografia de Mídia Dante®

A Criptografia de Mídia Dante protege o conteúdo dos fluxos de mídia em milhares de dispositivos Dante existentes usando forte criptografia AES-256, salvaguardando a mídia de interceptação ou acesso não autorizado.

Para atualizar o módulo Dante da Base Station, consulte: <https://www.getdante.com/support/faq/how-to-update-your-dante-devices/>

Correção de erros

SEK

- O número de série é mostrado como "0000000000" se um SEK conectado tiver uma incompatibilidade de FW

Spectera WebUI

- Corrigido estado de rede incorreto ao definir o modo IP como "manual" e o gateway como "0.0.0.0"

Problemas conhecidos

Base Station

- Às vezes, ocorrem reinicializações da Base Station, se os canais HF estiverem silenciados através da interface da Base Station (ou seja, a partir do painel frontal da Base Station)

SEK

- Entrada MIC/Line - ruído pode ocorrer no sinal de áudio quando cabos de instrumentos e microfones têm blindagem insuficiente

Spectera WebUI

- Em determinadas circunstâncias, a função de identificação na interface web continua piscando e não para automaticamente após 10 segundos



Versão 1.1.0

Novas funcionalidades

SEK

- Informações sobre o Egito adicionadas à zona 14
- Informações sobre o México adicionadas à zona 14
- Melhoria de áudio adicionada ao caminho do microfone/linha para uma melhor compatibilidade com microfones e instrumentos

Spectera WebUI

- Deteção de perda de ligação com reconexão automática adicionada
- Detetar incompatibilidade de versão com a Base Station e ativar o recarregamento automático da página
- Informações de histórico de falhas e possibilidade de reinicialização adicionadas

Melhorias

Base Station

- Etiqueta eletrónica adicionada à zona 5 (África do Sul)
- Etiqueta eletrónica adicionada à zona 14 (México)
- Tornar as notificações reconhecíveis e ressurgentes; rotação através de notificações ativas
- Adicionar dados adicionais à exportação de informações do sistema

SEK

- A entrada do microfone é silenciada quando não está conectado nenhum microfone
- Atualizações do visor reduzidas durante o carregamento em CHG 70N-C
- Mede a impedância com um tom de teste inaudível

Spectera WebUI

- Tabelas Modo de ligação de áudio adicionadas como dicas
- Melhor visibilidade do menu suspenso no Firefox
- Dica de reposição de fábrica adicionada à caixa de diálogo da palavra-passe
- Estado do conector dos auscultadores melhorado
- Maior contraste das caixas de seleção para uma melhor visibilidade
- Rastreio de picos removido da procura de RF pequena
- Nome “Support Info” alterado para “Diagnostic Report”
- “Audio Net” e “Audio Network” substituídos por um nome dinâmico (p. ex. “Dante®”)
- Mostrar o interruptor de silenciamento RF em amarelo, caso o RF esteja silenciado e se pelo menos uma antena estiver ligada a este canal RF



- Modos de ligação de áudio ordenados em campos suspensos de acordo com a ficha técnica
- Tema de cores selecionado armazenado no armazenamento local

Correcções de erros

Base Station

- Tempo de escurecimento do visor alterado para 2 minutos e tempo de desligamento do visor para 20 minutos
- O LED de estado fixo acende a amarelo durante o modo de espera na alteração da propriedade RF
- Dante não funciona depois de sair do modo de espera

SEK

- Fase da entrada do microfone invertida

Problemas conhecidos

Base Station

- Por vezes, ocorrem reinicializações da Base Station, caso os canais RF sejam silenciados na interface do utilizador da Base Station (p. ex., a partir do painel frontal da Base Station)
- A potência de RF é definida para um mínimo após a reposição de fábrica
- Não é possível definir os modos de ligação de áudio via LinkDesk após a atualização bem-sucedida do firmware da Base Station e dos dispositivos móveis.

Resolução: não utilize o Spectera WebUI e o LinkDesk em paralelo durante a atualização do firmware da Base Station

SEK

- A utilização bidirecional simultânea pode afetar o ruído de fundo na entrada mic/linha do transmissor portátil
- Sem aviso de bateria fraca no dispositivo
- Entrada MIC/Linha – pode ocorrer ruído no sinal de áudio se os cabos de instrumentos e microfones não tiverem blindagem suficiente
- FCC ID em falta para a licença do Canadá no visor SEK
- Por vezes, um SEK mostra LQI = 2 ao comutar para 536 MHz
- O LED acende a vermelho durante o carregamento

Spectera WebUI

- O Spectera WebUI congelou no Safari depois de o macOS ter entrado no modo de ecrã bloqueado
- Sobreposição da RSSI mínima e da antena dominante



Versão 1.0.2

Correcções de erros

- Adicionado suporte para a nova revisão de hardware SEK

Problemas conhecidos

SEK

- A utilização bidirecional simultânea pode afetar o nível de ruído na entrada microfone/line do transmissor de cintura
- Ausência de aviso de bateria fraca no dispositivo
- Entrada MIC/Line – pode ocorrer ruído no sinal de áudio se os cabos de instrumentos e microfones não tiverem blindagem suficiente



Versão 1.0.1

Novas funcionalidades

Base Station

- Adição da página "Dante" ao menu da Base Station para consulta do estado e dos endereços IP
- Adição da página "Headphone" ao menu da Base Station para permitir ao utilizador selecionar e ouvir a ligação de áudio através da entrada "Headphones"
- Inclusão da barra de ícones no ecrã "Main" para apresentação do estado das ligações físicas das Base Station

SEK

- Medição automática da impedância dos auscultadores com definição da alimentação e do compressor após deteção do conector
- Apresentação do ganho de entrada do microfone no indicador de cinco LED

Spectera WebUI

- Procura de frequência: possibilidade de clicar em pequenas procuras como atalho para a página de procuras grandes
- Novo widget de "Audio Interfaces"
- Nova vista de matriz "Audio IO"
- Novo widget de "Base Station"
- Novo widget de "RF Configuration" (novas pequenas procuras de RF, mais informações da antena)
- Novas propriedades da antena (interferência e temperatura)
- Adição de modo de teste de alcance
- Adição de recolha de dados Matomo
- Adição de seleção de saída de áudio predefinida

Melhorias

Base Station

- O resultado da procura de frequência anterior é eliminado quando a configuração é atualizada
- Não é possível desativar todas as interfaces de saída de áudio
- Adição de regiões de licença

SEK

- Cancelamento da atualização de a ligação for perdida



Spectera WebUI

- Nome do Modo de ligação de áudio “Deactive” alterado para “None”
- Indicador de áudio: reposição dependendo do estado do dispositivo
- Atualização da Base Station e mensagens com indicação "Falhadas" movidas para a descrição
- Melhores informações sobre interferências graças a nova "energia residual"
- Alteração da escolha de canais RF de dispositivos móveis para caixa de seleção
- Ativação da escolha de canais RF de dispositivos móveis apenas se possível
- Procura de frequência: melhores informações e símbolos, adição de carimbo de data/hora, melhoria da exportação de CSV
- Atualização dos ícones de informação/verificação/aviso/erro
- Informação/Identificação/Brilho alinhados para dispositivos móveis e antena
- Possibilidade de seleção de mais valores para “Volume Min”
- Novos incrementos do tom de teste no menu pendente
- Utilização de RF alterada do piso para o teto e adição de descrição
- Campo de edição da frequência RF desativado durante transferências pendentes
- Várias melhorias para o browser Safari (Mac)

Correcções de erros

- Várias correções de erros e otimizações

Problemas conhecidos

SEK

- A utilização bidirecional simultânea pode afetar o nível de ruído na entrada microfone/line do transmissor de cintura
- Ausência de aviso de bateria fraca no dispositivo
- Entrada MIC/Line – pode ocorrer ruído no sinal de áudio se os cabos de instrumentos e microfones não tiverem blindagem suficiente

